BALAI MAGNETIQUE CHARIOT M1

SAV 100.16-M1

Avec poignée de délestage

Les balais magnétiques sont utilisés pour récupérer les impuretés métalliques (agrafes, clous, poussières, etc.). En tirant sur la poignée dans la partie supérieure du balai magnétique, vous démagnétisez le balai et les pièces ferreuses tombent.

- En acier inoxydable **Poids : 20kg**
- Aimants ferrites(FE) ou Neodymes(ND)

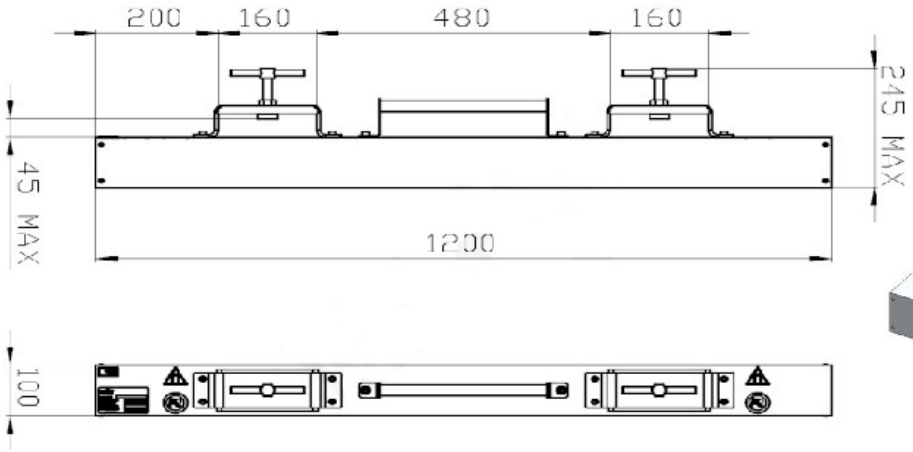

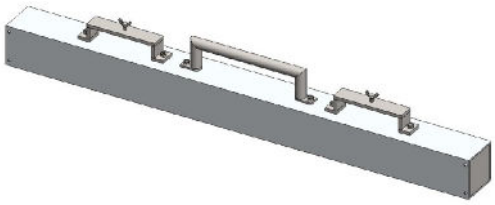

Exemple de commande:

Balai magnétique modèle 1	SAV 100.16 - 1200-FE-M1
Désignation	SAV N° - Type

BALAI MAGNETIQUE CHARIOT M2

SAV 100.16-M2

Avec poignée de délestage simple et ergonomique

Les balais magnétiques sont utilisés pour récupérer les impuretés métalliques (agrafes, clous, poussières, etc.). En tirant sur les poignées dans la partie supérieure du balai magnétique, vous démagnétisez le balai et les pièces ferreuses tombent.

- En acier inoxydable
- Nettoyage simplifié
- Aimants ferrites(FE) ou Neodymes(ND)

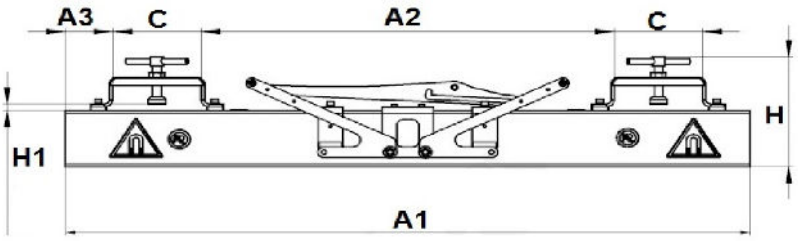

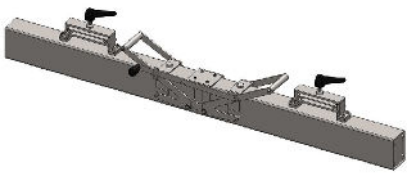

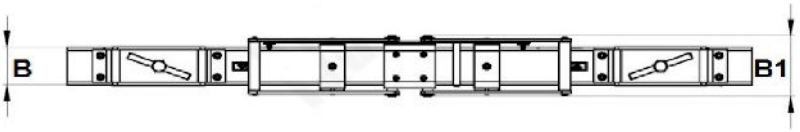

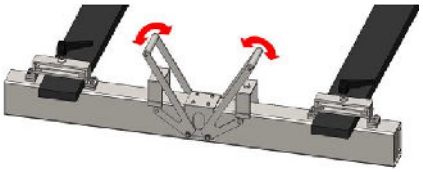

Type	Dimensions en mm								Poids en kg
	A1	A2	A3	B	B1	C	H_{max}	$H1_{max}$	
100.16-1200-M2	1242	750	86	80	129	160	270	45	35,0
100.16-1500-M2	1522	900	151	80	129	160	270	45	40,0
100.16-1700-M2	1722	1100	151	80	129	160	270	45	44,0

Exemple de commande:

Balai magnétique modèle 2	SAV 100.16 - 1200-FE-M2
Désignation	SAV N° - Type

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr

BALAI MAGNETIQUE CHARIOT M3

SAV 100.16-M3

Avec volant de rotation pour désactivation

Les balais magnétiques M3 sont utilisés pour récupérer les impuretés métalliques (agrafes, clous, poussières, etc.) sur de grandes surfaces. En tournant le volant sur la partie supérieure du balai magnétique, vous démagnétisez le balai et les pièces ferreuses tombent.

- Nettoyage simple par rotation manivelle
- Attraction renforcée avec plus grande largeur
- Aimants ferrites (FE)

Poids :67kg

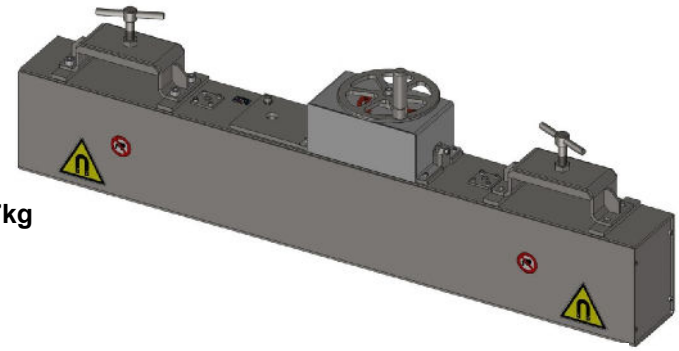

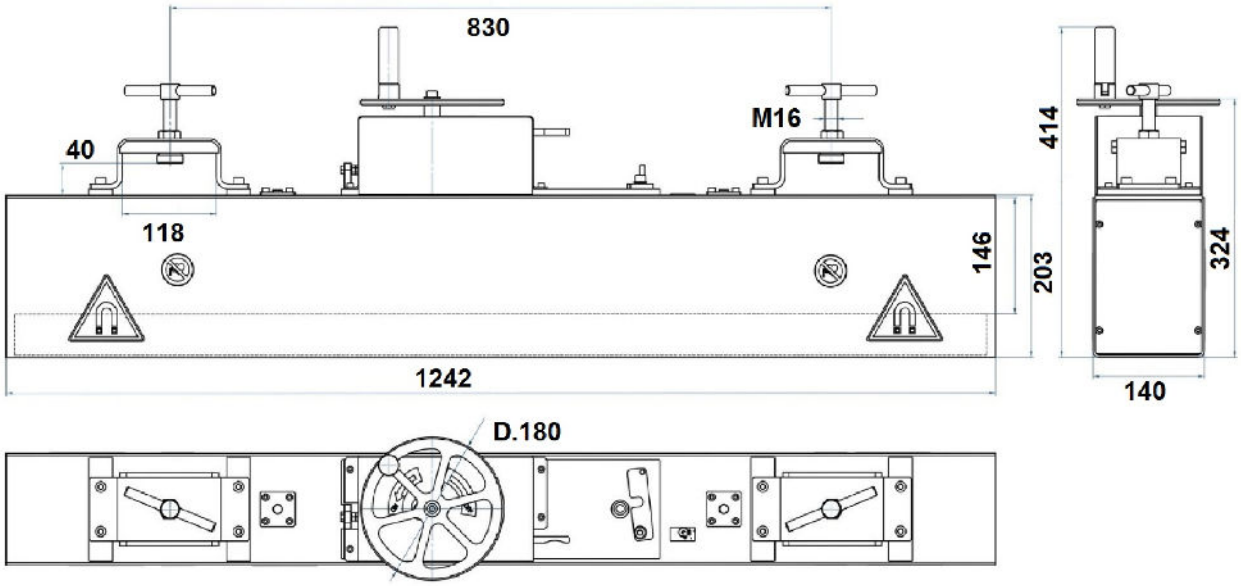

Exemple de commande:

Balai magnétique modèle 3	SAV 100.16 - 1200-FE-M3
Désignation	SAV N° - Type

PERFORMANCES BALAIS MAGNETIQUES

SAV 100.13-M

Tableau récapitulatif des performances des balais manuels

Pièce	Taux de ramassage en % selon distance balai/sol											
	30 mm			50 mm			80 mm			100 mm		
	Ferrite	Neodyme	M3	Ferrite	Neodyme	M3	Ferrite	Neodyme	M3	Ferrite	Neodyme	M3
agrafes(0,3g)	100	100	100	100	100	100	90	100	100	0	100	100
copeaux(1,4g)	100	100	100	100	100	100	0	90	100	0	0	20
vis 4x60(2,8g)	100	100	100	100	100	100	70	100	100	0	40	100
vis 5x80(6g)	100	100	100	100	100	100	40	80	100	0	20	80
rondelle 5(0,3g)	100	100	100	90	100	100	0	0	90	0	0	0
rondelle 8(1,5g)	100	100	100	90	100	100	0	0	100	0	0	0
rondelle 10(2,9g)	100	100	100	90	100	100	0	0	100	0	0	0
écrou M5(1,1g)	100	100	100	25	90	100	0	0	0	0	0	0
écrou M8(4,6g)	100	100	100	10	100	100	0	0	0	0	0	0
écrou M10(10g)	100	100	100	10	100	100	0	0	0	0	0	0
vis M6x10(4g)	100	100	100	15	100	100	0	0	0	0	0	0
vis M8x20(12g)	100	100	100	50	100	100	0	0	20	0	0	0
vis M10x55(37g)	100	100	100	60	100	100	0	50	70	0	0	0

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr